

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|----------|--------------|----------------------|
| お客様名 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 | | 東京サービスセンタ 〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972 | | | |
| お客様ID 10027070000-135 | 受付番号 5191874 | 作業 CS | 区分 2H | 保証区分 保守契約 | PJ番号 MC3942210101 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 装置名 TSX-304A/2A | 設置室 4F 撮影室15 | 据付日 2017年3月9日 |
|--------------------|-----------------|------------------|

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|----|--|--|
| ご依頼内容 保守点検2020年09月 | | 受付日 2018年3月10日 | | 作業内容 点検作業実施 詳細は別紙報告書に記載 X線管球 12961スライス使用中 MRC-03134 F292135 | |
| 作業開始・終了時間 | | | | | |
| 開始 | 2020年9月4日17時00分 | | | | |
| 終了 | 2020年9月4日22時00分 | | | | |
| 時間内 | 時間外 | 往復 | 合計 | | |
| 3 | 8 | 3 | 14 | | |
| 完了 | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| ユニット TSX-304A/2A | 製造番号 2AA1722004 | 作業担当者 川上 登 他2名 |
|---------------------|--------------------|-------------------|

| 使用部品 | | 数量 |
|--------|----|----|
| 1 以下余白 | 図番 | |
| 2 | 図番 | |
| 3 | 図番 | |
| 4 | 図番 | |
| 5 | 図番 | |

ご所属

ご署名

三 本 公

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号をお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願います。

| | |
|------|----------|
| 伝票番号 | 01276395 |
|------|----------|

Aquilion Precision 定期点検報告書 第 回 目

D.

| | |
|--------------------|-----------------------|
| お客様名 | 国立がん研究センター 中央病院 |
| 室名 | 15 番 CT |
| 実施日 | 2020 年 9 月 4 日 |
| 契約期間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
| 対象システム | TSX-304A/2A |
| システム番号 (点検済証番号) | 1002707-135 (F292135) |
| 点検者 (技術者番号) | 111 E 西角 MRC-03134 |

Aquilion Precision

お客様確認

三井

| 交換部品 | 部品番号 | 個数 |
|------|------|----|
| | | |

特記事項

| | | | |
|----------|---------|-----|-------|
| スライスカウンタ | 1120161 | 検査数 | 33729 |
|----------|---------|-----|-------|

Aquilion Precision 定期点検報告書 第 回目

(1/2)

| 点 検 項 目 | | | 項目番号 | 結果 | 備考 |
|---------------|--|---|------|----|----|
| システム | ソフトウェアバージョン | ソフトウェアバージョン アプリケーション:【V14.0SP0002】 ベース:【V14.0SP0002】 | | | |
| | 使用状況確認 | ローテーションカウンター【16242209 時間】 熱交換器【178 H】 | | | |
| 準備 | 点検作業開始前準備 | 使用時の不具合/エラー確認 | 1-1 | ✓ | |
| | | テストスキャンの実施 120kV、300mA、1.0sec/rot、FOV:M(D-FOV:320mm 5.0mm×4(NR)、10mm厚(2stack)、FC70 ファントム:320mm水ファントム(M7ファントム) (基準値) CT値:-10.0~10.0 SD値:9.7~14.7 | 1-2 | ✓ | |
| | | ・異常画像の有無 | | ✓ | |
| | | ・1枚目 CT値:【 -1.18 】 SD値:【 11.60 】 ・2枚目 CT値:【 -0.86 】 SD値:【 11.48 】 | | ✓ | |
| ガントリ コンソール | 緊急停止ボタン機能 確認(コンソール、ハイブ リットキーボード) | DASタイマの設定の記録(DASタイマ設定時のみ) 通電モード【 — 】 入時刻【 — 】 切時刻【 — 】 夏時刻設定の有無【 — 】 | 2-2 | ✓ | |
| コンソール | コンソール部清掃 | STNAVI BOX、CON BOX 吸排気口清掃 | 3-2 | | |
| | | STNAVI BOXの吸排気口(外側) | | ✓ | |
| | | CON BOXのフロントカバーフィルタ、リアカバー | | ✓ | |
| ガントリ | ガントリ内部清掃 (大電流スリッパ ンゲ他) | ブラシASSY の清掃 | 4-3 | CL | |
| | | ダクトASSY の清掃 | 4-4 | CL | |
| | | 摩耗粉飛散防止カバーの清掃 | 4-5 | CL | |
| | | スリッパリングの清掃 | 4-6 | CL | |
| | | ブラシ摩耗量の確認(磨耗印から2mm以下の場合はブラシ交換) | 4-8 | CL | |
| | | メインベアリングのグリスアップ(1回/2年) | 4-11 | ✓ | |
| | | ガントリカバー吸排気口の清掃 | 4-12 | | |
| | | T.サイドカバーフィルタ部(左右2箇所) | | CL | |
| | | B.サイドカバーフィルタ部(左右2箇所) | | CL | |
| | | メインアンダーカバーフィルタ部 | | CL | |
| 検出器 ジェネレータ | ガントリ内部清掃 (清掃、ファン交換) | 検出器窓の入射窓の清掃 | 5-1 | CL | |
| | | インバータユニットファン、ACユニットファンの交換(1回/2年) | 5-2 | | |
| | | インバータユニットファン(2つ)、ACユニットファン(1つ) | | ✓ | |
| | | 清掃 | | CL | |
| X線管 | 熱交換器清掃 | X線系冷却液漏れ確認 | 6-1 | | |
| | | X線管 | | ✓ | |
| | | 熱交換器 | | ✓ | |
| | | ゴムホース | | ✓ | |
| | | 熱交換器フィルタの清掃 | 6-2 | CL | |
| | | 高圧ケーブル締付け確認 | 6-3 | | |
| | | X線管側トルク:50kgf・cm(5N・m)×6本 HFG側 トルク:92kgf・cm(9 N・m)×4本 | | ✓ | |
| X線管 ジェネレータ | X線系調整および出力確認 | Focus Size Check | 9-1 | ✓ | |
| | | If調整 | 9-2 | A | |
| | | X線管電圧、管電流の確認 | 9-3 | | |
| | | [管電圧]80kV/100mA (77~83 kV) 【 79.7 kV】 | | ✓ | |
| | | [管電圧]100kV/200mA (97~103kV) 【 99.8 kV】 | | ✓ | |
| | | [管電圧]120kV/200mA (116~124kV) 【 119.5 kV】 | | ✓ | |
| | | [管電圧]140kV/200mA (135~144V) 【 139.6 kV】 | | ✓ | |
| | | [管電流]120kV/ 50mA (45~55mA) 【 51 mA】 | | ✓ | |
| | | [管電流]120kV/200mA (190~210mA) 【 200 mA】 | | ✓ | |
| | | [管電流]120kV/400mA (380~420mA) 【 398 mA】 | | ✓ | |
| | | [管電流]120kV/600mA (570~630mA) 【 596 mA】 | | ✓ | |

結果(正常:V 調整:A 交換:R 清掃:CL 注油:G 特記事項:N 適用外:/)

Aquilion Precision 定期点検報告書 第 回目

D.

(2/2)

| 点 検 項 目 | | | 項目番号 | 結 果 | 備 考 |
|---------|--------------------------|--|-------|-----|-----|
| ガンリ | 駆動系動作確認 | チルトミットマイクロスイッチの確認 | 10-1 | ✓ | |
| | | 斜入パワーシリンダの油漏れ確認 | 10-2 | ✓ | |
| ガンリ | ガンリ内バッテリー交換 | バッテリーの交換(i-station) (1回/2年) | 11-1 | ✓ | |
| | | バッテリーの交換(GMS) (1回/2年) | 11-2 | ✓ | |
| 寝台 | 寝台内部点検 | フリー動作の確認 | 12-10 | ✓ | |
| | | カバースキマ確認(4mm以下) | 12-16 | ✓ | |
| ガンリ | 投光器照射位置確認、カバー取り付けおよび干渉確認 | 位置決め投光器の動作確認 | 13-1 | ✓ | |
| | | 外部投光器窓、マイラーシートの汚れ清掃 | 13-3 | CL | |
| | | マイラーシートの取り付けおよび状態確認 | 13-4 | ✓ | |
| | | チルト時のカバー干渉確認およびパワーシリンダ異常音確認 | 13-5 | ✓ | |
| 画像/画質 | 作業のまとめと後片付け | テストスキャンの実施(動作異常の有無) | | | |
| | | (条件1) 120kV、300mA、1.0sec/rot、FOV:M(D-FOV:180mm) 5.0mm×4(NR)、10mm厚(2stack)、FC70 ファントム:180mm水ファントム(SS/TOSファントム) (基準値) CT値:-3.0~3.0 SD値:2.5~3.9 | | | |
| | | ・異常画像の有無 | | ✓ | |
| | | ・1枚目 CT値:【 -0.53 】 SD値:【 3.29 】 | | ✓ | |
| | | ・2枚目 CT値:【 -0.24 】 SD値:【 3.22 】 | | ✓ | |
| | | (条件2) 120kV、300mA、1.0sec/rot、FOV:M(D-FOV:180mm) 5.0mm×4(NR)、10mm厚(2stack)、FC70 ファントム:180mmTOSファントム(SS/TOSファントム) | | | |
| | | ・異常画像の有無 | | ✓ | |
| | | (1枚目) | | | |
| | | ・テフロン: 910 ~ 950 【CT値: 928.55】 | | ✓ | |
| | | ・ブリアロピレン: -115 ~ -95 【CT値: -109.45】 | | ✓ | |
| | | ・Air: -1020 ~ -980 【CT値: -992.97】 | | ✓ | |
| | | ・アクリル: 110 ~ 130 【CT値: 129.56】 | | ✓ | |
| | | ・デルリン: 330 ~ 370 【CT値: 331.04】 | | ✓ | |
| | | ・水: -5 ~ 5 【CT値: -0.46】 | | ✓ | |
| | | (2枚目) | | | |
| | | ・テフロン: 910 ~ 950 【CT値: 930.50】 | | ✓ | |
| | | ・ブリアロピレン: -115 ~ -95 【CT値: -109.14】 | | ✓ | |
| | | ・Air: -1020 ~ -980 【CT値: -991.14】 | | ✓ | |
| | | ・アクリル: 110 ~ 130 【CT値: 129.31】 | | ✓ | |
| | | ・デルリン: 330 ~ 370 【CT値: 330.92】 | | ✓ | |
| | | ・水: -5 ~ 5 【CT値: -0.96】 | | ✓ | |
| | | (条件3) 120kV、300mA、1.0sec/rot、FOV:M(D-FOV:320mm) 5.0mm×4(NR)、10mm厚(2stack)、FC70 ファントム:320mm水ファントム(Mファントム) (基準値) CT値:-10.0~10.0 SD値:9.7~14.7 | | | |
| | | ・異常画像の有無 | | ✓ | |
| | | ・1枚目 CT値:【 -0.93 】 SD値:【 11.52 】 | | ✓ | |
| | | ・2枚目 CT値:【 -0.58 】 SD値:【 11.41 】 | | ✓ | |
| | | (条件4) 120kV、200mA、1.5sec/rot、FOV:M(D-FOV:10mm) 0.5mm×4(NR)、2mm厚(4stack)、FC90 ファントム:320mm水ファントム(Mファントム) 焦点:S2、マトリックス:512 ・0.15mmスリットが分解できていることの確認 | | ✓ | |
| | | 外装状況の確認および清掃 | 14-2 | ✓ | |